

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9177, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 17а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «_» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9175, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 176.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта ~~положительные~~ (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя перespуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Канатная смазка в ручье шкива ограничителя скорости.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
13	Износ пружин подвески со стороны СПК	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
14	Имеется поверхностный износ каната ограничителя скорости, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
15	Не освещена шахта лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.6	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп


Подпись

Чурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта


Подпись

Коваленко Э. П.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.
ФИО

12.05.2026 

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9178, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 18.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~), кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Предельный износ тяговых канатов (разрыв пряди)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Имеется поверхностный износ каната ограничителя скорости, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
13	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
14	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
15	Дверь машинного помещения не оборудована замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри без ключа	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	до 10 мая 2026г.
16	Отсутствуют меры для предотвращения спадания каната с ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJK91
Специалист

Подпись

Чурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Подпись

Коваленко Э. П.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9179, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 18а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
13	Дверь машинного помещения не оборудована замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри без ключа	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	до 10 мая 2026г.
14	Отсутствуют меры для предотвращения спадания каната с ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9180, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 186.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Дверь машинного помещения не оборудована замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри без ключа	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	до 10 мая 2026г.
13	Отсутствуют меры для предотвращения спадания каната с ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
14	Имеются поверхностный износ/коррозия тяговых канатов, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
 ООО «Мосэкспертлифт»
 Испытательная лаборатория RA.RU21AJX91
 Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.
 ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.
 ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.
 ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

11.05.2024

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9181, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 19.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
5	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
6	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
7	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
8	Не соответствует расстояние установки воздействующих элементов выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
9	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
11	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
12	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
13	Имеется поверхностный износ тяговых канатов, не превышающий нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
14	Отсутствуют меры для предотвращения спадания каната с ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
15	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
16	В режиме управления "ревизия" присутствует откат кабины, характерный для позднего наложения тормоза.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
ООО «Мосэкспертлифт»
 Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
 Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.
 ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.
 ФИО

12.05.2026

Представитель специализированной лифтовой организации


Подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

17.03.2026 

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

(ФИО)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9182, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 19а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
5	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
6	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
7	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
8	Не соответствует расстояние установки воздействующих элементов выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
9	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
11	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
12	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
13	Отсутствуют меры для предотвращения спадания каната с ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
14	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
15	Имеются повреждения (винтовая нарезка) на отводном блоке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
16	Частично не работает световое табло на 1 этаже, указывающее место нахождения кабины в шахте.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г) и Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
 Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

12.05.2026

Представитель специализированной лифтовой организации


Подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9184, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 20.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
5	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
6	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
7	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
8	Не соответствует расстояние установки воздействующих элементов выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
9	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
11	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
12	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
13	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
14	Не отрегулирован подход тормозных колодок (имеется проскальзывание после накладывания)	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
15	Отсутствуют зажимы тяговых канатов после клиньев	п.5.4.9.6.4 ГОСТ Р 53789-2010	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9153, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 21.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
13	Имеется поверхностный износ каната ограничителя скорости, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
14	Имеется поверхностный износ тяговых канатов, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
15	Отсутствует поручень в кабине лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
16	Отклонение рычага натяжного устройства каната ограничителя скорости более 15 градусов от горизонтали.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
17	Частично не работает световое табло на 1 этаже, указывающее место нахождения кабины в шахте	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г) и Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
18	Отсутствуют зажимы тяговых канатов после клиньев	п.60 Приложение Г	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

Подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

12.05.2026

Представитель владельца лифта


подпись

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации


подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2016



ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosekspertlift.pf>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9183, адрес установки: г. Москва. Можайское ш., д. 122, п. 20а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
5	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
6	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
7	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
8	Не соответствует расстояние установки воздействующих элементов выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
9	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
11	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
12	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
13	Имеется поверхностный износ тяговых канатов, не превышающий нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
14	Отсутствуют меры для предотвращения спадания каната с ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
15	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
16	В режиме управления "ревизия" присутствует откат кабины, характерный для позднего наложения тормоза.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
17	Не обеспечена балансировка кабины и противовеса	п.3.1 ст.4 ТР ТС 011/2011, Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

 
1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертифт» **лаборатория RA.RU21AJ91**
Специалист штамп


 подпись

Чурилов Д. С.
 ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

12.05.2026 

Представитель владельца лифта


Подпись

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации


Подпись

Орлов Е. С.

ФИО

12.05.2026.


Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9154, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 21а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидростанции и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «_» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780- 2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатопроводящего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя перепуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
13	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780- 2010	до 10 мая 2026г.
14	Износ канатопроводящего шкива. Разница в просадке тяговых канатов в ручьях КВИШ более 0,5 мм	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
15	Имеются поверхностный износ тяговых канатов, не превышающий нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
16	Отсутствует поручень в кабине лифта	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
17	Повышенный шум при работе ограничителя скорости	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
18	Частично не работает световое табло на 1 этаже, указывающее место нахождения кабины в шахте	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г) и Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт» лаборатория RA.RU21AJ91
 ООО "Мосэкспертлифт"
 Испытательная
 Специалист штамп

Чурилов Д. С.

ФИО

подпись

12.05.2026 г.

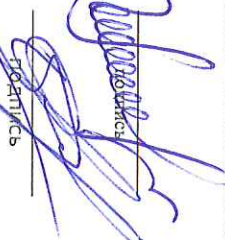
С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации



подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

14.05.2024


ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9152, адрес установки: г. Москва. Можайское ш., д. 122, п. 216.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта ~~положительные~~ (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__»__20__г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780- 2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780- 2010	до 10 мая 2026г.
13	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780- 2010	до 10 мая 2026г.
14	Канатная смазка в ручье шкива ограничителя скорости.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
15	Износ пружин подвески со стороны СПК	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
16	Имеется поверхностный износ каната ограничителя скорости, не превышающий нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
17	Не работает кнопка "Закрытие дверей" на панели приказов кабины лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

ООО "Мосэкспертлифт"
Испытательная
лаборатория RA.RU21AX91
Специалист _____ штамп

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

14.05.2024

подпись

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosekspertlift.pf>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9114, адрес установки: г. Москва. Можайское ш., д. 122, п. паркинг.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~), кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
2	Отсутствует буфер противовеса	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
3	Предельный износ тяговых ремней	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.
12	Износ поверхности барабана трения	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист _____
штамп _____

Чурилов Д. С.
ФИО _____

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

_____ подпись
_____ подпись

Коваленко Э. П.
ФИО _____

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.
ФИО _____

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остоповский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9115, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. паркинг.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
2	Предельный износ тяговых ремней	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист 
штамп

Чурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026 

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9116, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. паркинг.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.
12	Отсутствует ограждение противовеса	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
13	Отклонение рычага натяжного устройства каната ограничителя скорости более 15 градусов от горизонтали.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
14	Расстояния от рабочей поверхности буфера противовеса до опорной балки противовеса, контактирующей с буфером, меньше , чем на установочном чертеже	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
15	Имеются поверхностный износ/коррозия каната ограничителя скорости, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

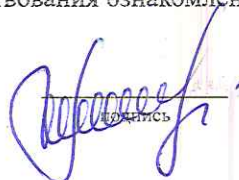
ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJK91
Специалист штамп


подпись

Чурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта


подпись

Коваленко Э. П.
ФИО

12.05.2026 

Представитель специализированной лифтовой организации


Подпись

Орлов Е. С.

ФИО

12.05.2016

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9119, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. паркинг.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.
12	Недостаточно освещена кабина лифта	п.5.5.6.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
13	Не функционирует световое табло в кабине лифта, указывающее место нахождения кабины в шахте	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г) и Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
14	Не установлен щит под порогом дверей шахты	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.	до 10 мая 2026г.
15	Отсутствует ограждение противовеса	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
16	Отклонение рычага натяжного устройства каната ограничителя скорости более 15 градусов от горизонтали.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
17	Не закреплён поручень в кабине лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

12.05.2026

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

ФИО

Орлов Е. С.

подпись

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosexpertlift.ru>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9121, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. паркинг.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~), кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.
12	Зазор между сомкнутыми створками автоматических раздвижных дверей шахты в местах притвора -2 этажа 1,5 мм	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.1.11	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная

лаборатория RA.RU21AJ91

Специалист

штамп


подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта


подпись

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026


ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9117, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. паркинг.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~), кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

подпись

Коваленко Э. П.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Орлов Е. С.
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9118, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. паркинг.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__»__20__г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780- 2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780- 2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
 ООО «Мосэкспертлифт»
 Испытательная
 лаборатория RA.RU21AJ91
 Специалист

печать

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

11.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosekspertlift.pf>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9120, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. паркинг.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~), кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

печать

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

подпись

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Орлов Е. С.

ФИО

12.05.2026

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9185, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. панорамник.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

штамп


подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта


подпись

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosekspertlift.pf>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9132, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. паркинг.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~), кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJK91
Специалист

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная

лаборатория RA.RU21AJK91

Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9131, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. панорамник.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает охрана шахты	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
7	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
8	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	п.5.5.6.15.2	до 10 мая 2026г.
9	Не функционирует указатель направления движения кабины -2эт	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
10	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
11	Не работает электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или ослабление тяговых элементов (блок RBI)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.4.24.	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9160, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 11а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Износ канатоведущего шкива. Разница в просадке тяговых канатов в ручьях КВИН более 0,5 мм	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
14	Не удалена канатная смазка с отводного блока лебёдки	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист штамп

подпись

Чурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

подпись

Коваленко Э. П.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Орлов Е. С.
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9158, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 116.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта ~~положительные~~ (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидростанции и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.5.4 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Износ пружин подвески со стороны СПК	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
13	Не отрегулирован проход каната ограничителя скорости через вилку контроля переспуска/переподъема кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
14	Имеются поверхностный износ/коррозия каната ограничителя скорости, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9162, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 12.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с канатом с канатом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. Результат испытания герметичности гидростанции и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный ~~(отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Отсутствуют зажимы тяговых канатов после клиньев	п.60 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
14	Расстояния от рабочей поверхности буфера противовеса до опорной балки противовеса, контактирующей с буфером, меньше, чем на установочном чертеже	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9163, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 12а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный ~~(отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Отсутствуют меры для предотвращения спадания каната с ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
14	Имеется поверхностный износ каната ограничителя скорости, не превышающий нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91

Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2016

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.пф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9161, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 126.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта ~~положительные~~ (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Износ пружин подвески со стороны СПК	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
13	Отсутствуют зажимы тяговых канатов после клиньев	п.60 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
14	Не установлен щит под порогом дверей шахты на всех этажах	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.	до 09 мая 2026г.
15	Повреждены успокоители компенсирующих цепей	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 29 мая 2026г.
16	Расстояния от рабочей поверхности буфера противовеса до опорной балки противовеса, контактирующей с буфером, меньше, чем на установочном чертеже	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
17	Не удалена канатная смазка, грязь с отводного блока	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

подпись

Коваленко Э. П.

ФИО

12.05.2026

Представитель специализированной лифтовой организации

Подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9165, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 13.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~), кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Предельный износ тяговых канатов (обрыв пряди)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
14	Имеются поверхностный износ/коррозия каната ограничителя скорости, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
15	Канатная смазка в ручье шкива ограничителя скорости.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
16	Повышенный шум отводного блока лебедки главного привода	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
17	Не удалена канатная смазка с отводного блока лебедки	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.

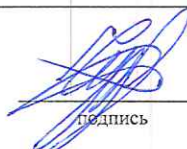
Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп


подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

12.05.2026 

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2025

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ТСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9164, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 13а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система НАД-Р (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.5.4 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («Башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р53780- 2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатопедающего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя пересушка/переноса кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
14	Имеются поверхностный износ/коррозия тросовых канатов, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
15	Не отрегулирована стабильная работа автоматического привода двери кабины	п.3.1 ст. 4 ТР ТС 011/2011	до 09 мая 2026г.
16	Изношен шкив натяжного устройства каната ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

ООО "Мосэкспертлифт"

Испытательная

Специалист ООО «Мосэкспертлифт» лаборатория RA.RU21AK91

Специалист

ЛПЗМП

Подпись

Чурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического обслуживания ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Подпись

Коваленко Э. П.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Подпись

Орлов Е. С.

17.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9166, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 136.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта ~~положительные~~ (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с канатом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Стметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система НАД-Р (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г). Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масляных направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г). Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.5.4 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («бадамачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р53780- 2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши бабмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует отражение канатопедающего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя перепуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
13	Имеется поверхностный износ/коррозия таловых каналов, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г). Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
14	Частично отсутствует ограждение ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
15	Канатная смазка в ручье шкива ограничителя скорости.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
16	Отсутствуют зажимы таловых канатов после клинзев	п.60 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
17	Отсутствует ключевина двери шахты на 1 посадочном этаже	п.53 Приложение Г	до 29 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

ООО "Мосэкспертлифт"

Испытательная

Лаборатория RA.RU21AK91

Специалист

Шагин

Подпись

Цурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

11.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

(ФИО)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.
Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер
лифта №E2NA-9168, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 14.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система НАД-Я (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Знижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.5.4 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Низкие упоры («бышмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатопедающего ливка	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переступка/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Частично не работает световое табло на 1 этаже, указывающее место нахождения кабины в шахте	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г) и Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
14	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
15	Имеются поверхностный износ/коррозия тросовых канатов, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
16	Не удалена канатная смазка, грязь с отводного блока лебёдки	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
17	Не освещена шахта лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.6	до 09 мая 2026г.
18	Отклонение рычага натяжного устройства каната ограничителя скорости более 15 градусов от горизонтали.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
19	Расстояние от рабочей поверхности буфера противовеса до опорной балки противовеса, контактирующей с буфером, меньше, чем на установочном чертеже	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2, в рекомендованные сроки.

12.05.2026г.

УЧУ Мосэкспертифот

Испытательная

Специалист ООО «Мосэкспертифот» :лаборатория К.А. RU21AK91

Специалист

ИТАМИ

Подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

11.03.2016

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9169, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 14а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система НАД-Р (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г). Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г). Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р53780- 2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует отражение канатопедающего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя перепуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Не освещена шахта лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.6	до 09 мая 2026г.
14	Именотся поверхностный износ/коррозия тросовых канатов, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г). Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
15	Повышенный шум отводного блока лебедки главного привода	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
16	Отклонение рычага натяжного устройства каната ограничителя скорости более 15 градусов от горизонтали.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
17	Крепление клиновидные зажимов тросовых канатов со стороны противовеса выполнено с нарушение инструкции изготовителя	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

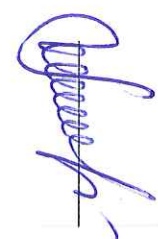
ООО "Мосэкспертинф" Испытательная
 лаборатория RA.RU21AKJ91
 Специалист Специалист Штамп

 

 Подпись

Чурилов Д. С.
 ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта


 Коваленко С. П.

12.05.2026г. 

ПОДПИСЬ

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

ПОДПИСЬ

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСИ", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9167, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 146.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта ~~положительные~~ (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «_» ____ 20__ г.
1	Не работает система НАД-Р (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («Башимачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р53780- 2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башимаков кабины, и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего нипаза	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Повышенный шум отводного блока лебедки тпавного привода	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
13	Имеется поверхностный износ каната ограничителя скорости, не превышающий нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
14	Частично демонтирована защита противовеса	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
15	Отклонение рычага натяжного устройства каната ограничителя скорости более 15 градусов от горизонтали.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
16	Повышенный шум при работе натяжного устройства каната ограничителя скорости	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
17	Расстояние от рабочей поверхности буфера противовеса до поверхности, контактирующей с буфером, составляет XX мм	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

ООО "Мосэкспертлифт"

Испытательная

Лаборатория RA.RU21AK91

Специалист

ИТМН

Подпись

Ф.И.О.

Чурилов Д. С.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

12.05.2026г.

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

11.05.2024

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9170, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 15.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~), кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1	Предельный износ тяговых канатов (обрыв пряди)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система НАД-Р (Охрана шахты.)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г). Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г). Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р53780- 2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует отражение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/перепольема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Дверь машинного помещения не оборудована замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри без ключа	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	до 09 мая 2026г.
14	Не отрегулирован подход тормозных колодок (проскальзывание после нажатывания тормоза)	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г). Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений,
указанных в таблице 1 настоящего акта.

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

ООО "Мосэкспертифт"

Испытательная

Специалист ООО «Мосэкспертифт» лаборатория RA.RU21AX91

Специалист

Шагит

Подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

 
Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Подпись

12.05.2026



ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9171, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 15а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный)~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система НАД-Р (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.5.4 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («Башибашки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р53780- 2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башибаков кабины, и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует отражение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Недостаточно освещены зоны размещения и технического обслуживания оборудования в машинном помещении.	п.5.5.6.11 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
13	Частично не работает световое табло на I этаже, указывающее место нахождения кабины в шахте	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (Г) и Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
14	Дверь машинного помещения не оборудована замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри без ключа	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	до 09 мая 2026г.
15	Недостаточно освещена шахта лифта.	п.5.5.6.6 ГОСТ Р 53780- 2010	до 09 мая 2026г.
16	Ручьи отводного блока лебёдки не очищены от грязи, канатной смазки	Руководство по эксплуатации завода- изготовителя	до 09 мая 2026г.
17	Расстояния от рабочей поверхности буфера противовеса до опорной балки противовеса, контактирующей с буфером, меньше, чем на установочном чертеже	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

ООО "Мосэкспертлифт"

Испытательная

лаборатория RA.RU21AK91

Специалист

штамп

подпись

ФИО

Чурилов Д. С.

С результатами периодического технического обслуживания ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

12.05.2026

ПОДПИСЬ

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

ПОДПИСЬ

Орлов Е. С.
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.03.2016

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9173, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 16.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
13	Частично не работает световое табло на 1 этаже, указывающее место нахождения кабины в шахте	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г) и Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
14	Расстояния от рабочей поверхности буфера противовеса до опорной балки противовеса, контактирующей с буфером, меньше, чем на установочном чертеже	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
15	Поврежден успокоитель компенсирующей цепи	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
16	Не установлен щит под порогом дверей шахты на всех этажах	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
 ООО «Мосэкспертлифт»
 Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
 Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

12.05.2026

Представитель специализированной лифтовой организации


подпись

Орлов Е. С.

ФИО

12.05.2016 

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosekspertlift.ru>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«30» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9174, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 16а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 10 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 10 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 10 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 10 мая 2026г.
13	Отсутствуют меры для предотвращения спадания каната с ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 10 мая 2026г.
14	Имеются поверхностный износ/коррозия тяговых канатов, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
15	Имеется поверхностный износ каната ограничителя скорости, не превышающий нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
16	Ручьи отводного блока лебёдки не очищены от грязи, канатной смазки	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.
17	Частично не работает световое табло на 1 этаже, указывающее место нахождения кабины в шахте	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г) и Руководство по эксплуатации	до 10 мая 2026г.
18	Отклонение рычага натяжного устройства каната ограничителя скорости более 15 градусов от горизонтали.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 10 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп


подпись

Чурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

12.05.2026 

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9146, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 8.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--//--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
 ООО «Мосэкспертлифт»
 Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
 Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2016

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosekspertlift.pf>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСИ", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9147, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 8а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проведший проверку устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя перепуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист штамп


подпись

Чурилов Д. С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта


подпись

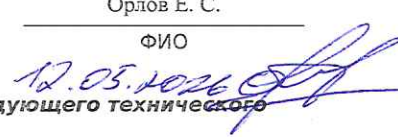
Коваленко Э. П.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации


подпись

Орлов Е. С.
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026 

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9148, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 86.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта ~~положительные~~ (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

подпись

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСИ", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9149, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 9.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Шум подшипников отводного блока лебедки главного привода	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
14	Имеется поверхностный износ/коррозия каната ограничителя скорости, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

подпись

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер

лифта №E2NA-9150, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 9а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Имеется поверхностный износ/коррозия каната ограничителя скорости, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9151, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 9б.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приемке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приемка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Имеется поверхностный износ/коррозия каната ограничителя скорости, не превышающие нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
 ООО «Мосэкспертлифт»
 Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
 Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.
 ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.
 ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Орлов Е. С.
 ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

12.05.2026

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСР", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9156, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 10.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

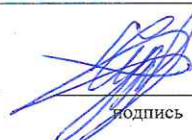
Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.5.4 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя перепуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Имеются повреждения (винтовая нарезка) на отводном блоке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
14	Не отрегулирован балансир подвески	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
15	Повышенный шум при работе натяжного устройства каната ограничителя скорости	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
16	Не отрегулирована работа ключевины двери шахты на 1 посадочном этаже	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 29 мая 2026г.
17	Имеется поверхностный износ каната ограничителя скорости, не превышающий нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»
 ООО «Мосэкспертлифт»
 Испытательная лаборатория RA.RU21AJ91
 Специалист штамп


 Подпись

Чурилов Д. С.
 ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

12.05.2026 

Представитель владельца лифта


подпись

Коваленко Э. П.

 
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации


подпись

Орлов Е. С.

ФИО



Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5/1 стр.2, помещение № 281.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.мосэкспертлифт.рф>, email: mosekspertlift@yandex.ru



Акт

периодического технического освидетельствования

«29» апреля 2026 г.

Мною, специалистом

Чурилов Д. С.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ПСП", Начальник участка, Орлов Е. С.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ" Технический директор Коваленко Э. П.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты.

Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. Идентификационный номер лифта №E2NA-9157, адрес установки: г. Москва, Можайское ш., д. 122, п. 10а.

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~, кроме пунктов указанных в таблице №2.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный)~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице №1 и таблице №2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Не работает система HAD-R (Охрана шахты)	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
2	Занижена скорость движения кабины в режиме нормальная работа с 1,6 до 1,0 м/с	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
3	Мусор по шахте и в приямке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
4	На полу приямка присутствуют масляные пятна.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
5	Недостаточный уровень масла в масленках направляющих	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
6	Износ роликов дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
7	Износ роликов дверей шахты частично по этажам	п.54 Приложение Г	до 09 мая 2026г.
8	Нижние упоры («башмачки») дверей шахты имеют повышенный износ (частично по этажам).	п.5.4.1.15 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
9	Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса	п.5.4.4.14 ГОСТ Р 53780-2010	до 09 мая 2026г.
10	Отсутствует ограждение канатоведущего шкива	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.9.10	до 09 мая 2026г.
11	Не отрегулирован воздействующий элемент выключателя переспуска/переподъема кабины лифта установленный на канате ограничителя скорости	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.8	до 09 мая 2026г.
12	Отклонение от регламентированного установочным чертежом расстояния между торцами направляющих кабины	Установочный чертеж	до 09 мая 2026г.
13	Износ пружин подвески со стороны СПК	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
14	Канатная смазка в ручье шкива ограничителя скорости.	Руководство по эксплуатации завода-изготовителя	до 09 мая 2026г.
15	Поверхностный износ тяговых канатов	Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
16	Имеется поверхностный износ каната ограничителя скорости, не превышающий нормы браковки	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.
17	Имеются повреждения (винтовая нарезка) на отводном блоке	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	до 09 мая 2026г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО «Мосэкспертлифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

штамп

подпись

Чурилов Д. С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Коваленко Э. П.

12.05.2026

Представитель специализированной лифтовой организации

Подпись

ФИО

Орлов Е. С.

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического обслуживания.

12.05.16